

DF28

Hlásiče plného stavu, prázdného stavu a stavu doplnění

- s ochrannou jímkou
- pro svislou montáž (s KD pro montáž v libovolné poloze)

Signální kontakt



2A / 250V AC, bezpotenciálový

Stupeň krytí

IP 66 dle DIN EN 60529

Údržba

bezúdržbové

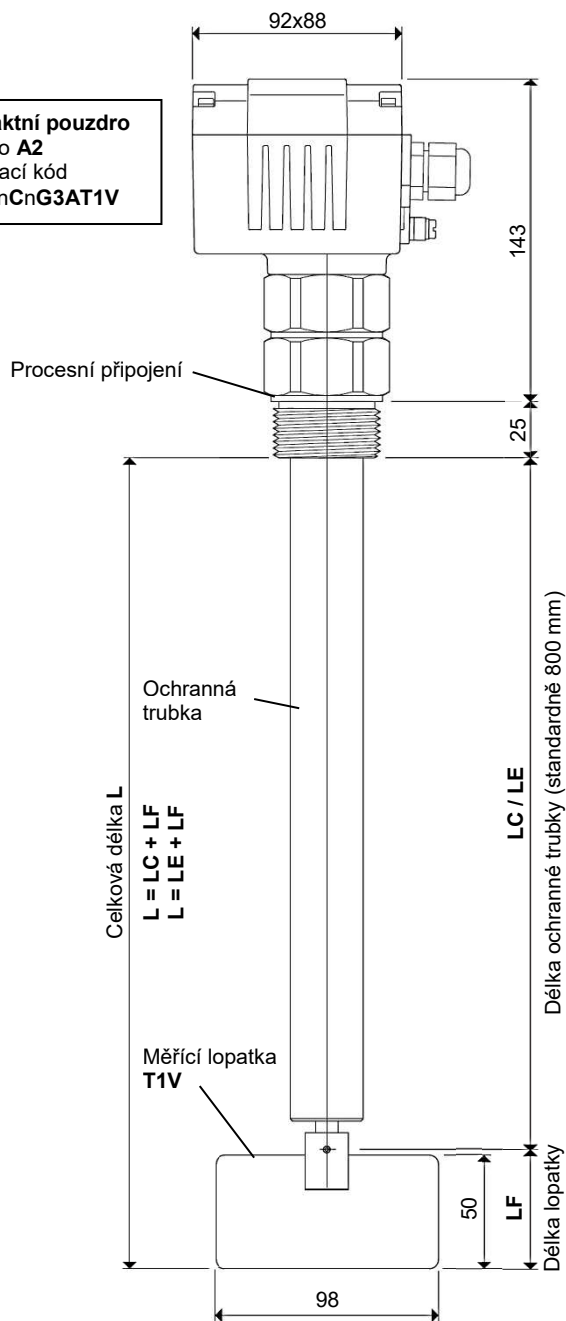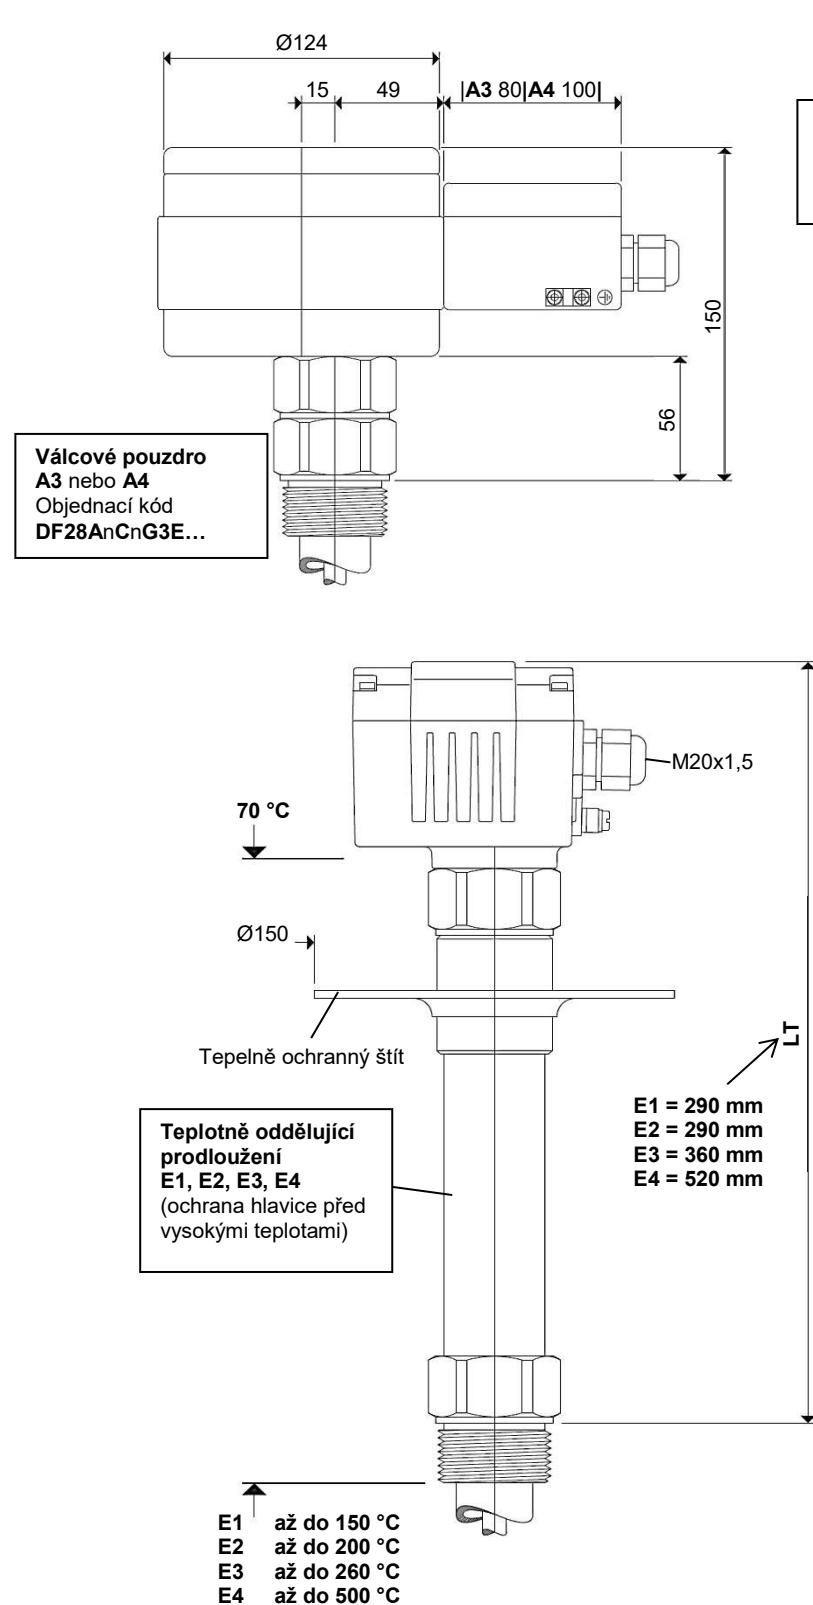

Další technické detaily
naleznete v dokumentu
„Obecné informace **DF-GI**“

DF28 Výběr pouzdra

- A1** Hliníkové kompaktní pouzdro ... CE, splňující ATEX prach (standard)
A2 Nerezové kompaktní pouzdro ... CE, splňující ATEX prach
A3 Hliníkové válcové pouzdro ... ATEX II 2G Ex db eb IIC T6 plyn+prach
A4 Nerezové válcové pouzdro ... ATEX II 2G Ex db eb IIC T6 plyn+prach

Výběr volitelných provedení - osvědčení, certifikáty, schválení

- B0** CE, IP66 (standard)
B1 ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T80°C prach
B2 ATEX II 1D Ex ta IIIC T70°C prach ^{D2)}
B3 ATEX II 1/3D Ex ta/tc IIIB T80°C prach ¹⁾
B9 Další schválení na vyžádání

Napájecí napětí

- C1** 220 ... 240V AC (50..60Hz)
C2 110 ... 120V AC (50..60Hz)
C3 48V AC (50..60Hz)
C4 24V AC (50..60Hz)
C5 24V DC
C6 12V DC
C7 48V DC

- C9** Jiná napětí na vyžádání

Sebekontrola

- D0** Bez kontroly (standard)
D1 Kontrola funkcí
D2 Kontrola napájení

Signální kontrolky ¹⁾

- H0** S LED funkcí (standard)
H1 Kalota pro LED
H2 Signálka s LED - zelená
H8 Velká signální lampa s LED - zelená

Procesní teplota měřené látky

- E0** -25°C ... +80°C (standard) ²⁾
E1 -40°C ... +150°C - pouze s **R1** nebo **R5**
E2 -25°C ... +200°C - pouze s **R1** nebo **R5**
E3 -25°C ... +260°C - pouze s **R1** nebo **R5**
E4 -25°C ... +500°C - pouze s **R1** nebo **R5**
E7 Vyhřívání přístroje 2,5W
E9 ... +1000°C na vyžádání ¹⁾

Tlak v zásobníku

- P0** -0,5bar ... 5bar (standard) ³⁾
P1 -0,5bar ... 10bar
P2 -0,95bar ... 25bar ⁴⁾
P6 -0,9bar ... 10bar
P7 -0,9bar ... 10bar ⁵⁾

Procesní připojení

- G2** Závit G1¼" DIN/ISO 228 + +
G3 Závit G1½" DIN/ISO 228 + +
G9 Jiné závity na vyžádání
F1 Příruba F70 Ø110, 4xØ9, Lk90 + +
F2 Příruba F100 150x150, 4xØ18, Lk170 + +
F5 Příruba DN32, PN10 +
F6 Příruba DN100, PN6 +

Materiály procesního připojení

- A** Hliník
E Nerezová ocel 1.4301 / 304
X Jiný materiál na vyžádání

Měřicí lopatky

- M0** Bez měřicí lopatky
S2 Lopatka s nástavcem ⁶⁾ 130x30 + +
M2 Lopatka s nástavcem 90x40 +
T0 Lopatka T220 68x220 +
T1 Lopatka T50 98x50 + +
T2 Lopatka T100 98x100 + +
T5 Lopatka T250 250x100 +
TG Lopatka TG 98x8 +
T8 Pryžová lopatka ¹⁾ 250x98 +
X1 Lopatka X50 98x50 +
X2 Lopatka X100 98x100 +
X3 Lopatka X200 180x100 +
K1 Skládací lopatka T230 200x30 +
M9 Jiná lopatka na vyžádání

Zesílení lopatky

- bez zesílení
V se zesílením

Délka a materiál hřídele standardní délka LE nebo LC = 800 mm

LE Ochranná trubice z nerezové oceli

0 0 0 0 Požadovaná délka v mm, min. 250 mm, max. 6600 mm, poslední číslice vždy 0

KD S ložiskem a těsnícím kroužkem na konci ochranné trubice

Volba těsnícího kroužku: **E2, E3 = R5, E4 = R8**, ochranná trubice 1¼" s **G3E**

Objednací kód **B0, D0, H0, E0, P0, R0, M0** se neuvádějí (standard)

Rotační hladinový snímač DF28

Mezní spínače stavu naplnění pro sypké hmoty

Příslušenství

DF-SH Ochranný kryt z PVC, RAL 7001
Certifikováno pouze pro zónu 22 nebo pro BNV

DF-SM2 Šestihranná matice G1¼"

DF-SM3 Šestihranná matice G1½"

Materiál matic

A Hliník

E Nerezová ocel 1.4301 / 304

DF-KV1 Druhá kabelová průchodka pro BNV

DF-KV2 Druhá kabelová průchodka pro ATEX



D2) Dodává se pouze společně s **D2** nebo **D1**

- 1) Nedostupné společně s **B1, B2, A3, A4**
- 2) Max. teplota sypké hmoty při **B2** = -20°C ... +45°C
- 3) Tlak v zásobníku při **B1, B2, B3** = -0,08bar ... +0,08bar
- 4) S tlakem oddělovacím elementem **DF-P2**
- 5) S tlakem oddělovací spojkou **DF-P7**
- 5) Používané pro tlakové rozdíly v rámci ATEX zón
- 6) Šikmá lopatka

Těsnění (pouze pro nerezové typy)

R0 Těsnění z NBR - vhodné pro většinu sypkých hmot
Volitelné pouze pro speciální aplikace:

- R1** Těsnící kroužek z PTFE / VITONU
R2 Těsnící kroužek z NBR, bílý s FDA certifikátem
R5 Těsnící kroužek z PTFE, bílý s FDA certifikátem
R8 Těsnící kroužek z grafitu
Rx kód vložte za materiál procesního připojení (např. G3ER2)

Z Ložisko z nerezové oceli

Průchodnost měřicí lopatky otvorem

- G2, G3** + všechny příruby
G3 + všechny příruby
F1, F2, F6, F7 pouze pro vertikální montáž
F2, F6, F7
F2, F6, F7

F2, F6, F7

F2, F6, F7

F2, F6, F7

G2, G3 + všechny příruby

Všechny větší rozměry lopatek **neumožňují** být prostrčeny skrz otvory a musí být montovány zevnitř